

ピュアソフナー 施工上のご注意

電源接続

電源は常時通電してください。
電源プラグが雨に濡れないように注意してください。

※圧力計

常時、0.2MPa付近を指示していることを確認してください。取付に20A×8Aプラグが必要です。

※チェックフィルター（軟水出口側）

内部に詰まったゴミなどを排出し易いように、キャップの向きに注意して取り付けてください。

※プレフィルター（原水入口側）

原水が地下水等の場合には、原水入口側にも、チェックフィルターを取り付けてください。

※原水弁（常時開）

原水弁を
設けてください。メンテナンス時に必要です。
(鉛溶出低減処理品)

バイパス弁（常時閉）

バイパス回路を設けてください。
ピュアソフナーのメンテナンス時に必要です。
(鉛溶出低減処理品をご使用ください。)

※減圧弁（20A）

減圧弁（逆止弁入り）を設けて下さい。


接続配管（20A）

配管口に無理な荷重がかからないように、
配管支持台を設けてください。

施工は、専門業者にて行ってください。
※印で示された部品は標準付属品になります。それ以外の配管部材は別途用意してください。

冬季凍結のご注意

本機、及び配管が凍結しないように凍結防止を
設けてください。保温ヒーターは別途販売しています。

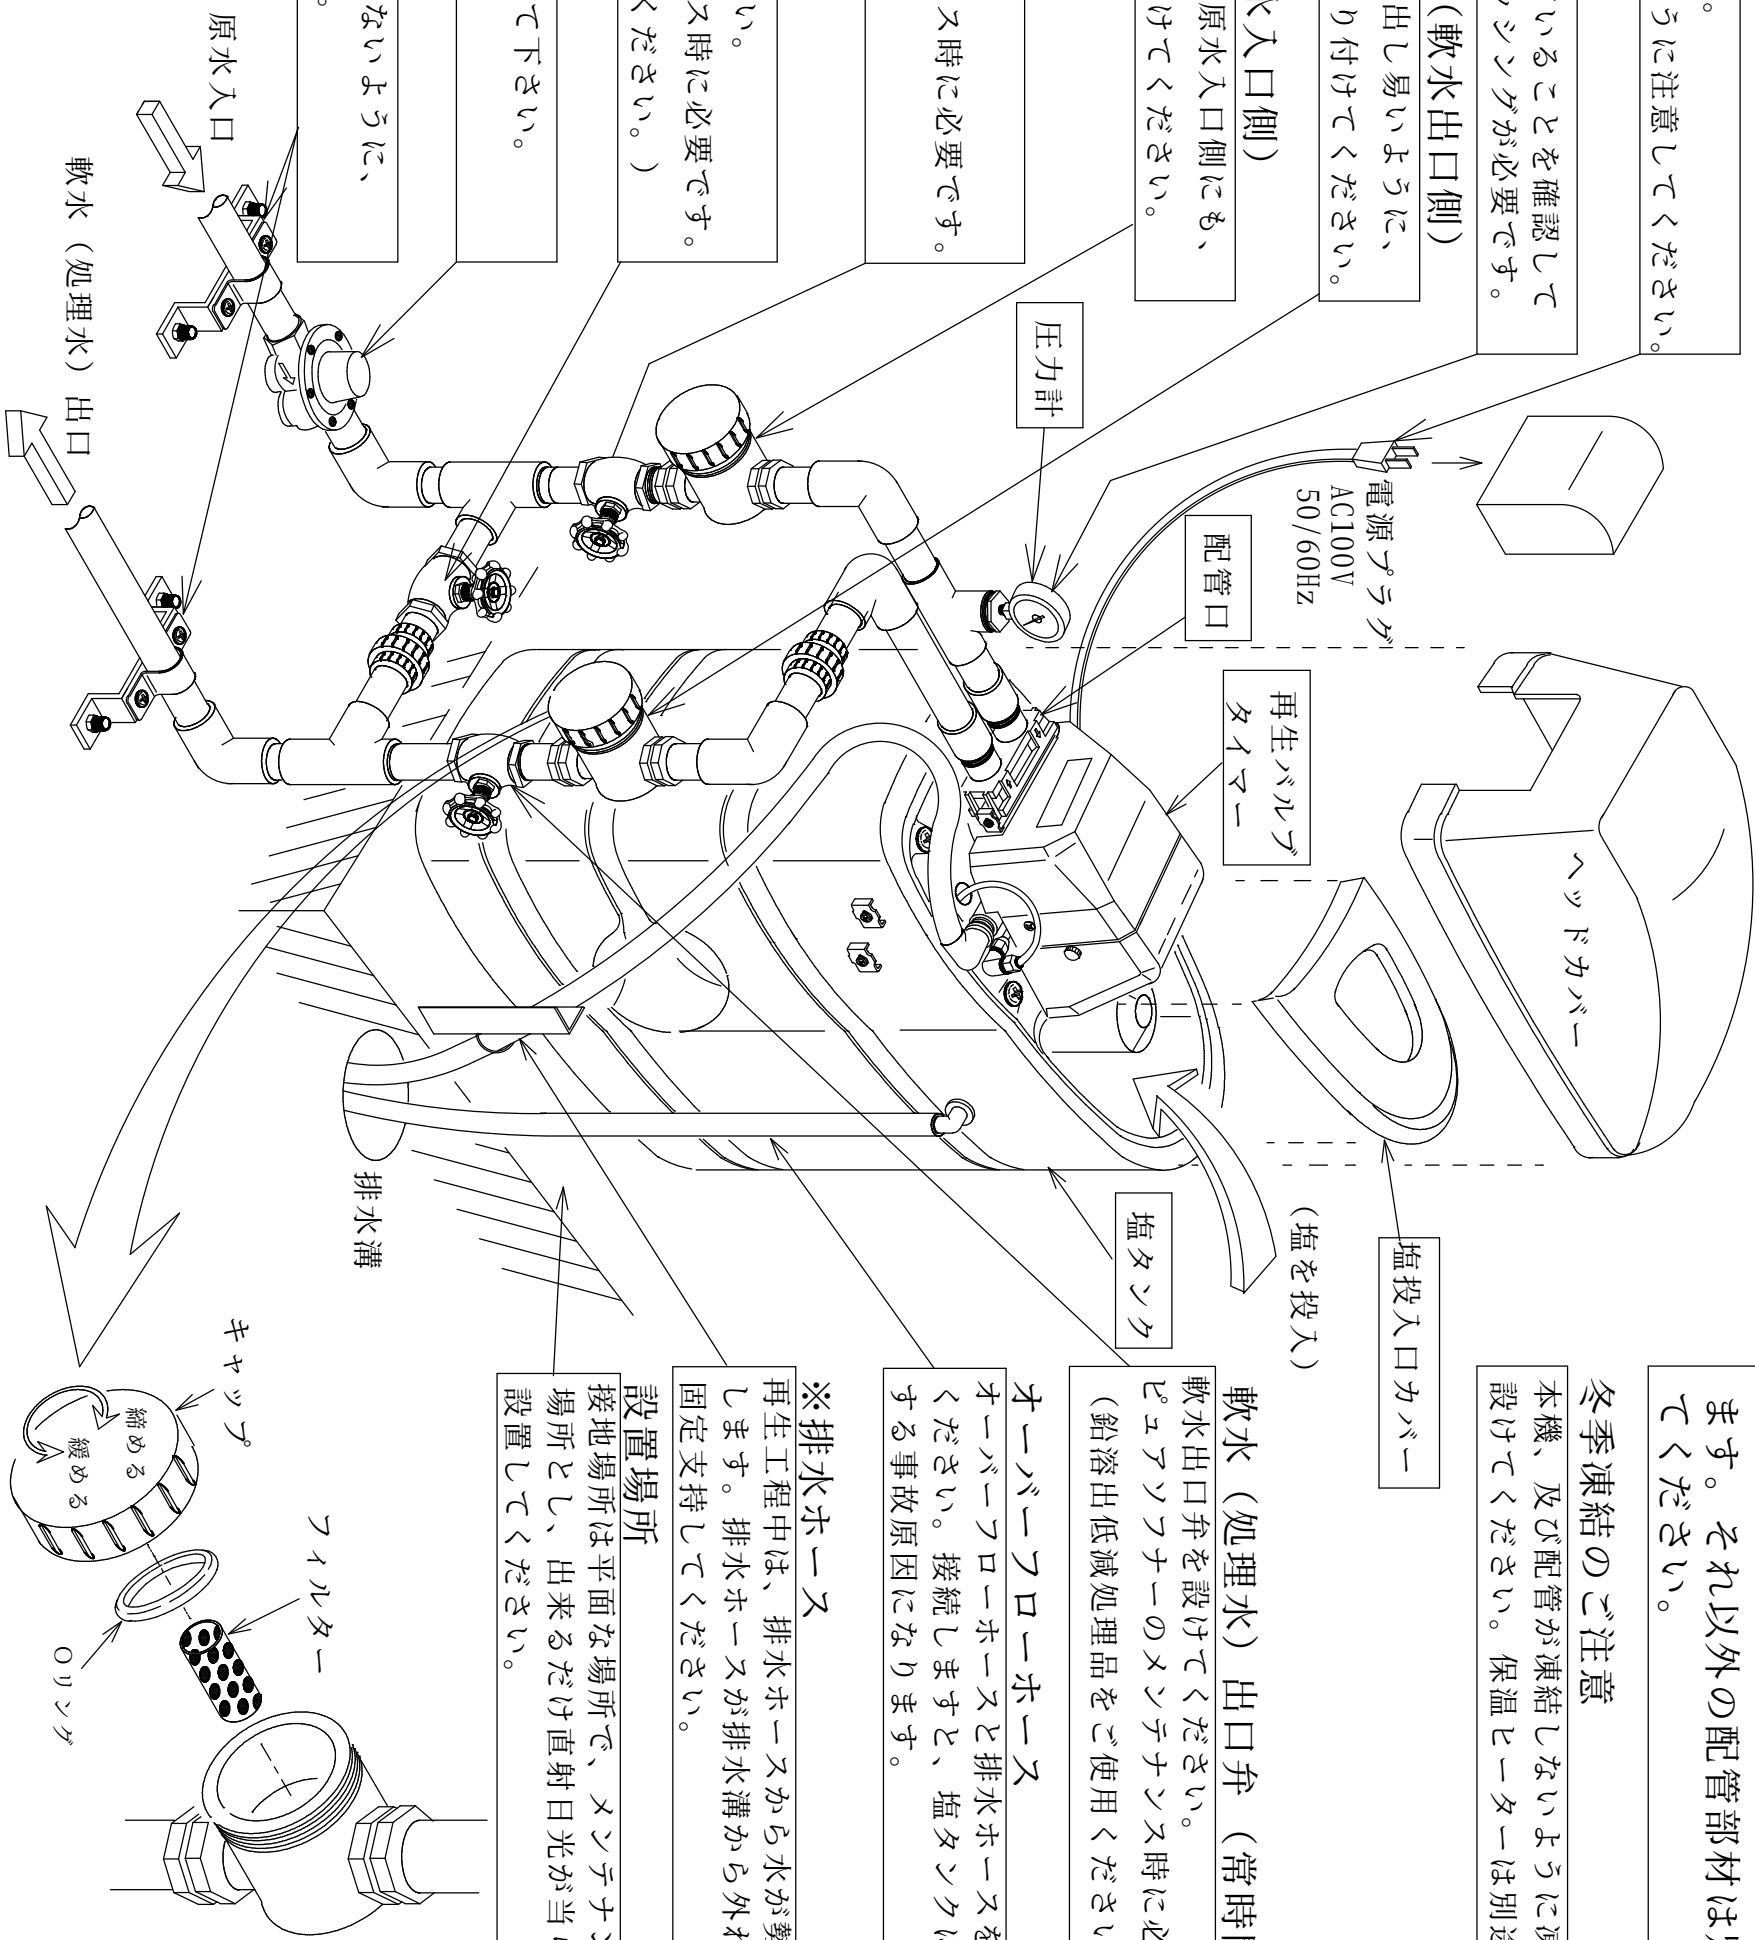

(塩を投入)

軟水（処理水）出口弁（常時開）

軟水出口弁を設けてください。
ピュアソフナーのメンテナンス時に必要です。
(鉛溶出低減処理品をご使用ください。)

オーバーフローホース

オーバーフローホースと排水ホースを接続しないで
ください。接続しますと、塩タンクに排水が逆流
する事故原因になります。

※排水ホース

再生工程中は、排水ホースから水が勢いよく流出
します。排水ホースが排水溝から外れないように
固定支持してください。

設置場所

接地場所は平面な場所で、メンテナンスが行なえる
場所とし、出来るだけ直射日光が当たらない場所に
設置してください。